

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zleceniodawca MZWIK w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
S2	S1	23,23	kamionka	200	0
Rodzaj kanału		kierunek badania		Numer odcinka	
sanitarny		Przeciw spadek			


Odległość (m)	Wysokość (cm)	Komentarz	Wideo
0,0	0,0	Początek inspekcji	0
0,8	-0,3	pęknięcie kanału na godz. 3	1095
5,7	-2,5	tłuszcze na godz. 12	3163
5,9	-2,6	pęknięcie na godz. 6	3707
10,2	-4,7	korzenie na godz. 12	6215
16,4	-6,0	korzenie na łączeniu	8803
17,4	-3,9	korzenie na łączeniu	9468
18,6	-2,1	korzenie na łączeniu	9893
19,8	-5,6	nieszczelność na łączeniu	10659
20,7	-7,3	nieszczelność na łączeniu i korzenie	11231
21,8	-5,5	nieszczelność na łączeniu i korzenie	14019
23,2	-8,9	Studnia S1	14971
23,2	-8,9	Koniec inspekcji	15034

Badana długość 23,23m

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlecniodawca MZWIK w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki S2	Do studzienki S1	Długość odcinka (m) 23,23	Materiał kamionka	Profil 200	Średnica 0
Rodzaj kanału sanitarny		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

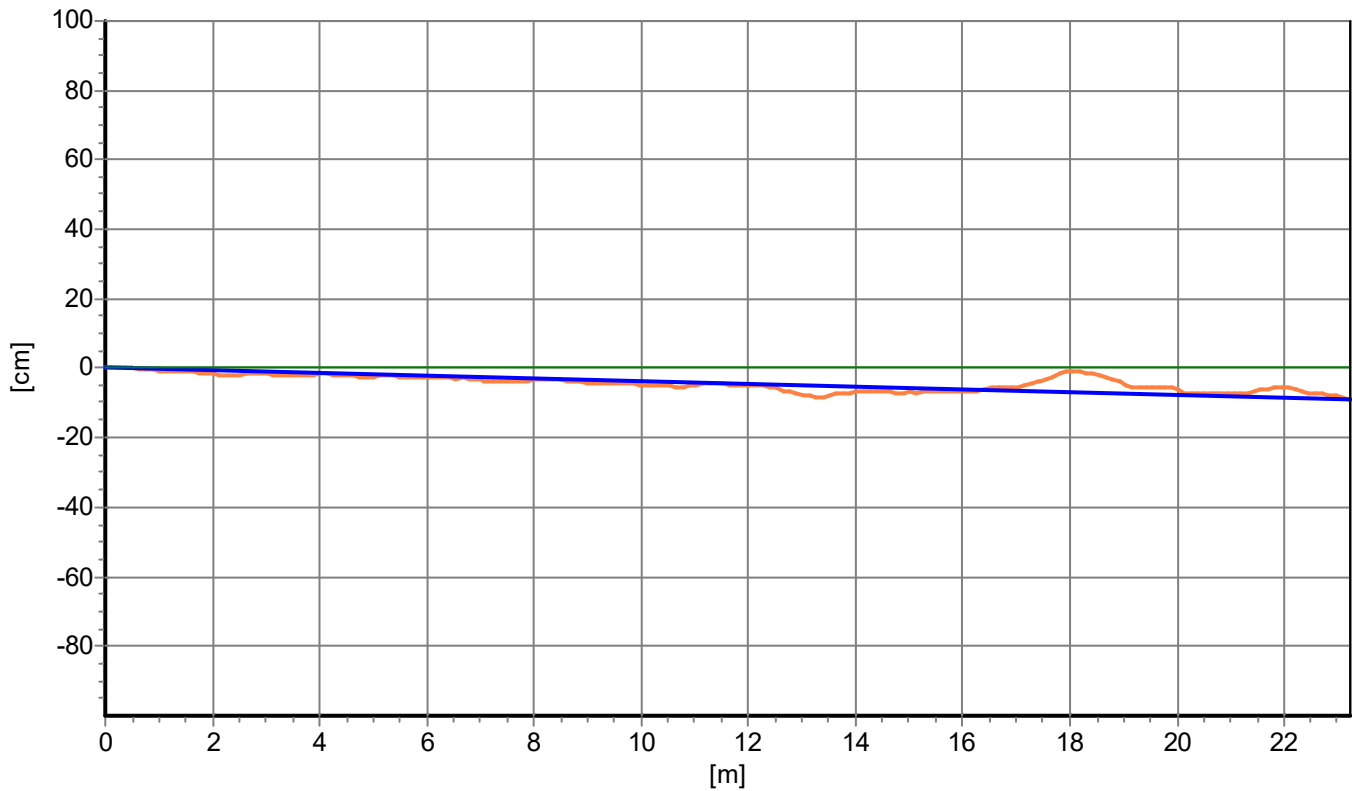

Średni spadek: -0,38 %
Różnica w wysokości: -8,88 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlecniodawca

MZWIK w Kole

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
S2	S1	23,23	kamionka	200	0
Rodzaj kanału		kierunek badania		Numer odcinka	
sanitarny		Przeciw spadek			

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video **0**



Odległość

0,77

Komentarz

pęknięcie kanału na godz. 3

Video **1095**



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 5,65
Komentarz tłuszcze na godz.12
Video 3163



Odległość 5,93
Komentarz pęknięcie na godz.6
Video 3707



Odległość 10,16
Komentarz korzenie na godz.12
Video 6215



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 16,41
Komentarz korzenie na łączeniu
Video 8803



Odległość 17,43
Komentarz korzenie na łączeniu
Video 9468



Odległość 18,55
Komentarz korzenie na łączeniu
Video 9893



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 19,77
Komentarz nieszczelność na łączeniu
Video 10659



Odległość 20,72
Komentarz nieszczelność na łączeniu i korzenie
Video 11231



Odległość 21,84
Komentarz nieszczelność na łączeniu i korzenie
Video 14019



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość **23,23**
Komentarz **Studnia S1**
Video **14971**



Odległość **23,23**
Komentarz **Koniec inspekcji**
Video **15034**



Badana długość 23,23m